

Fehler 5158: CS5800/6800i AW | WLW176/186i

Nur bei Bedarf: Umstellung auf E-Heizer Betrieb

1 | Aufrufen des Servicemenüs


„≡“ Symbol für 3s gedrückt halten,
bis sich das Servicemenü öffnet.

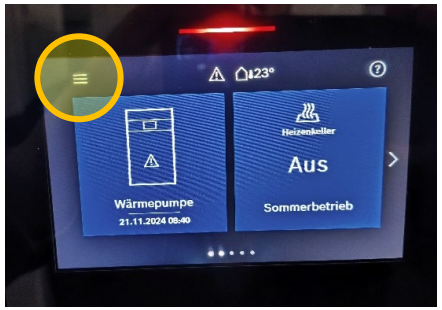


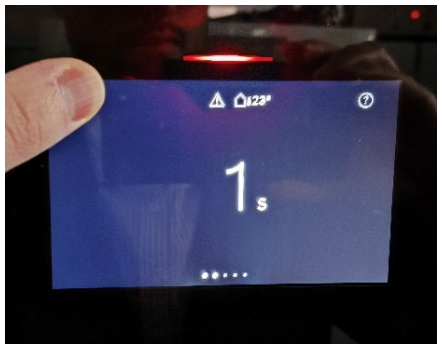

2 | Navigation zu „Zuheizer“


Anlageneinstellungen und Zuheizeruntermenü öffnen.

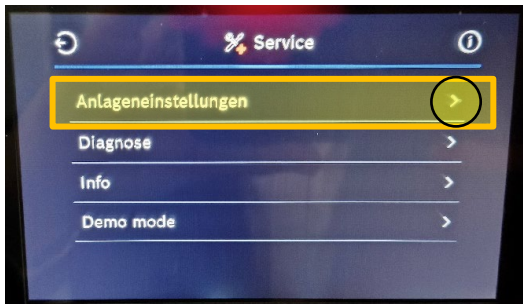


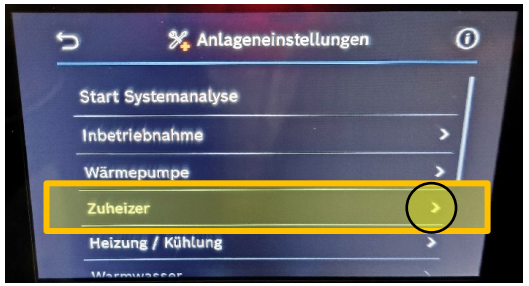

3 | Auf E-Heizer Betrieb umstellen

Einzelbetrieb des elektrischen Heizstabs aktivieren.
Einstellung des elektr. Zuheizers überprüfen.

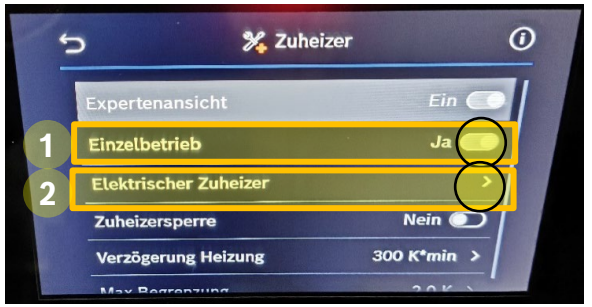

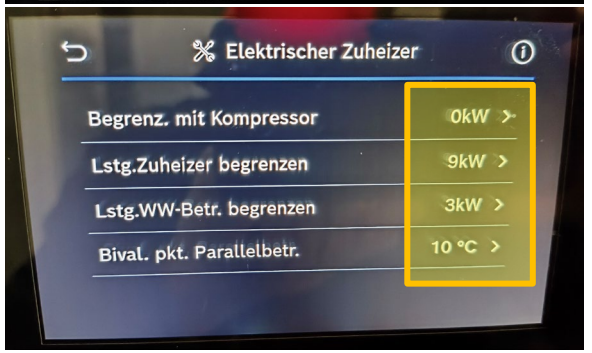

© Bosch Thermotechnik GmbH 2024. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.